

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР С КОМПЕНСАТОРОМ



■ Серия N7




I. Технические характеристики нивелиров GEOBOX

	N7-24	N7-26	N7-32	N7-34	N7-36
СКО на 1 км двойного хода	±2,0 мм	±2,0 мм	±1,5 мм	±1,5 мм	±0,7мм
Увеличение, крат	24	26	32	34	36
Изображение			прямое		
Минимальное расстояние визирования, м			1,0		
Коэффициент дальномера			100		
Рабочий диапазон компенсатора			5°		
Типкомпенсатора компенсатора			воздушный		
Цена деления горизонтального лимба			1°		
Температурный режим работы			– 30°C +45°C		
Вес, кг	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6

II. Внешнее устройство и комплектация


N7-24, N7-34

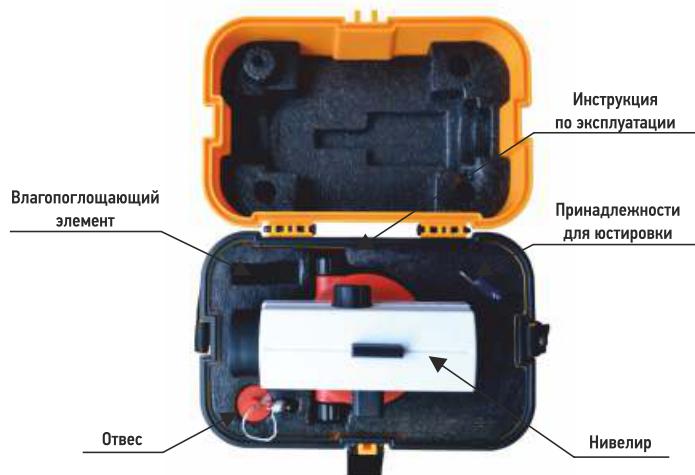

N7-26



N7-32

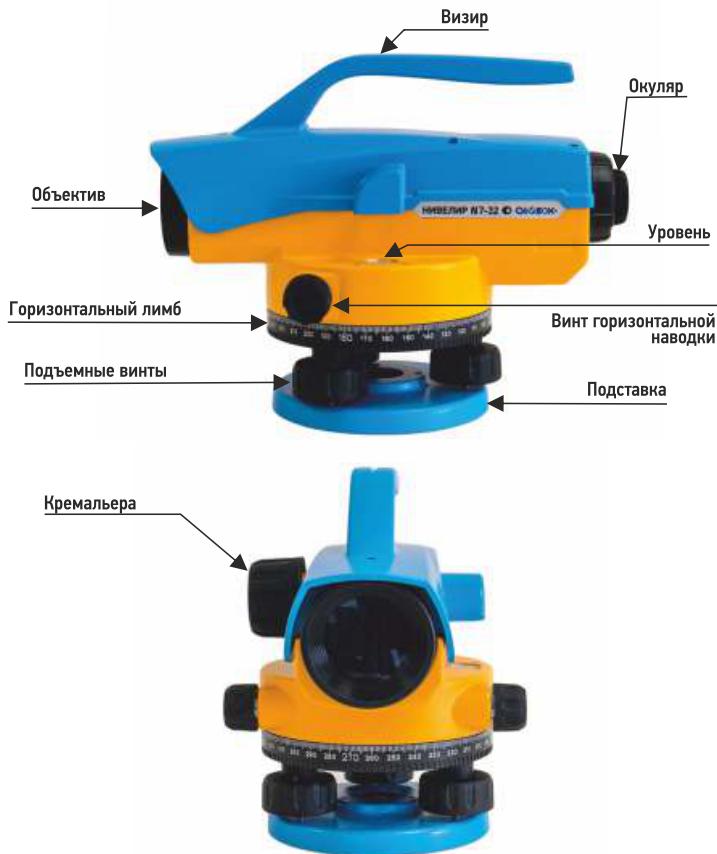



N7-36



III. Работа с инструментом

1. Подготовка к работе:

- Установите необходимую длину ножек штатива и закрепите их зажимами. Установите штатив. Чтобы придать ему большую устойчивость, вдавите ножки штатива в грунт, как показано на рисунке.
- Используя становой винт, закрепите прибор на штативе (используйте штативы со становым винтом 5/8 дюйма).
- Вращайте подъемные винты А и В одновременно в противоположных направлениях до тех пор, пока пузырек не выйдет на линию, перпендикулярную линии, соединяющей винты А и В. Далее вращая винт С, приведите пузырек круглого уровня в центр нуль-

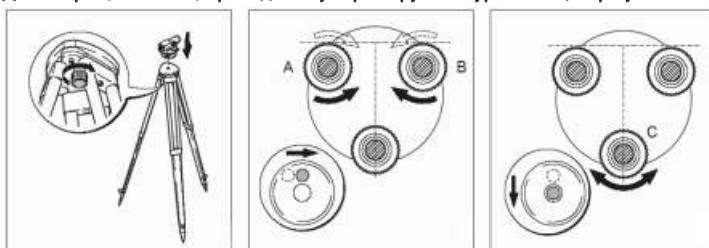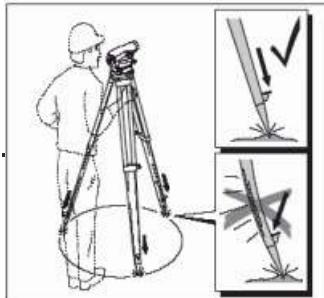

2. Наведение и фокусировка:

- Наведите зрительную трубу на нивелирную рейку, вращением окуляра добейтесь четкого и яркого изображения сетки нитей зрительной трубы.
- Вращением кремальеры добейтесь отчетливого изображения шкалы нивелирной рейки.




3. Определение превышений:

- После наведения на рейку снимите отсчет А по средней нити, как показано на рисунке (отсчет = 142,2).
- Установите рейку на следующую точку и снимите отсчет В по средней нити.
- Разница отсчетов А-В является превышением точки В


IV. Принцип работы нониуса (для N7-36)

Нониус позволяет измерять горизонтальные углы с точностью до $6'$. На рисунке нониус (нижняя шкала) показывает 6 десятых деления основной (верхней) шкалы (7°). Целая часть обычно определяется по показаниям нулевого деления нониуса, а дробная часть определяется по номеру того деления нониуса, которое точно совпадает с делением основной шкалы (обведено пунктиром). Итого 7.6° .

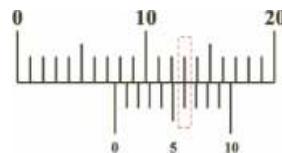

V. Поверки прибора

Все нивелиры проходят тщательную предпродажную подготовку. Но для того, чтобы быть уверенным в правильности показания прибора, пользователь обязан перед началом работы производить поверки основных параметров нивелира.

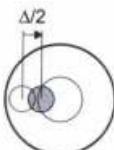

1. Проверка круглого уровня:

- Используя подъемные винты, установите пузырек в центр круглого уровня.
- Поверните прибор на 180° .
- Пузырек не должен сместиться из центра.

Подъемными винтами



Если он сместился, выполните следующие действия:

- Устранитте половину смещения пузырька с помощью подъемных винтов.
- Устранитте оставшуюся половину смещения вращением юстировочных винтов уровня с помощью шестигранного ключа.
- Повторяйте описанные действия до полного устранения смещения пузырька при повороте прибора.

Юстировочными винтами

2. Проверка исправности компенсатора:

- Приведите пузырек в центр круглого уровня.
- Наведитесь на четкую цель, после чего поверните подъемный винт на $1/8$ оборота. Проконтролируйте смещение горизонтальной нити сетки нитей нивелира относительно цели. Нить должна дернуться и вернуться на место. Если горизонтальная нить сетки нитей не возвращается в первоначальное положение, компенсатор не исправен. Прибор к работе не пригоден.
- Рекомендуется проверять исправность компенсатора прибора каждый раз перед началом работы.

3. Проверка угла i (главного условия нивелира)

- Установите две рейки A и B на расстоянии 40-50 м друг от друга.
Установите прибор посередине между A и B. Отгоризонтируйте прибор и
взмните отсчет по рейкам A и B. Вычислите превышение между A и B;



- Переместите прибор и установите его на расстоянии 1-2 м от рейки A .
Отгоризонтируйте прибор и взмните отсчеты a2 и b2 по рейкам A и B
соответственно. Если $| (a2-b2)-(a1-b1) | \leq 3$ мм, дальнейшая юстировка
не требуется. В противном случае сделайте следующее:



- Наведите прибор на рейку B и снимите защитный кожух окуляра.
Используя юстировочную шпильку, вращайте юстировочный винт, пока
отсчет b3 по рейке B не станет равным $b3=a2-\Delta h$, где $\Delta h=a1-b1$.
Повторяйте все вышеописанные действия до тех пор, пока не будет
соблюдено условие: $| (a2-h2)-(a1-h1) | < 3$ мм

Юстировочный винт



VI. Уход и

- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- При транспортировке нивелира используйте транспортировочный кейс.
- Для протирки оптики используйте специальную салфетку.
- Содержите прибор в чистоте.
- Храните прибор в сухом месте.
- После использования прибора в условиях повышенной влажности рекомендуется просушка в теплом помещении при открытом кейсе.
- Запрещается просушивать прибор в непосредственной близости от обогревающих элементов (печка, тепловая пушка и т.п.).
- Ремонт прибора производите в специализированной мастерской.
- Своевременно производите поверки нивелира.

VII. Комплектация TRIO

Приобретая прибор в специальной комплектации TRIO, в дополнение к стандартной комплектации вы получаете:



VIII. Дополнительные аксессуары

Вы можете дополнительно приобрести штативы, рейки и другие принадлежности для производства нивелирных работ.



Штатив ТГ-4231



База для штатива,
TB-80



Рейки серии TS
от 3 до 6 метров



Рейки серии PS
от 3 до 7 метров