

**EAC**

# Руководство по эксплуатации

## **РЕЗЧИК ШВОВ**

**Модели CS-144E CS-147E**




**Сплитстоун**

арт. 60847

Ред.04 – июнь 2013г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Описание и принцип работы	
1.1 Назначение	6
1.2 Техническая характеристика	6
1.3 Устройство и принцип работы	7
1.4 Блок управления	9
1.5 Маркировка	11
1.6 Выбор алмазного инструмента	12
2 Использование по назначению	
2.1 Эксплуатационные ограничения	14
2.2 Меры безопасности	15
2.3 Подготовка к работе	16
2.4 Порядок работы	18
2.5 Действия в экстремальных ситуациях	19
3 Техническое обслуживание	
3.1 Общие указания	20
3.2 Меры безопасности	21
3.3 Порядок технического обслуживания	
3.3.1 Техническое обслуживание двигателя	22
3.3.2 Проверка приводных ремней	22
3.3.3 Натяжение приводных ремней	22
3.3.4 Замена приводных ремней	24
3.3.5 Техническое обслуживание винтовой пары подъемного механизма	25
3.3.6 Техническое обслуживание колес	25
3.3.7 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов	26
4 Текущий ремонт	
4.1 Общие указания	27
4.2 Меры безопасности	27
4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения	28
5 Хранение и транспортирование	29
6 Каталог запасных частей	30




---

---

Условные обозначения



**ВНИМАНИЕ!**



Текст инструкции подлежит обязательному изучению



Защита органов слуха



Возможно травмирование конечностей



Использовать индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током



---

**При покупке резчика швов (далее резчик) необходимо:**

- проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия;
- «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи изделия - это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя;
- проверить исправность резчика путем пробного запуска.

---

**С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в резчиках постоянно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхождения между текстом, рисунками и фактическим исполнением резчика, о чем потребителю не сообщается. Все изменения учитываются при переиздании.**



**Перед началом эксплуатации резчика внимательно изучите настоящее Руководство. Неукоснительно следуйте их рекомендациям в процессе работы - это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.**

**К работе с резчиком допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с нижеуказанными нормативными документами.**

**Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».**

**Запрещается эксплуатация резчика лицами в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.**

---

**При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:**

- ГОСТ 12.3.033 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 12.2.011 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01 «Правила пожарной безопасности в РФ».



**ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия**



## 1.1 Назначение

- Резчики предназначены для нарезки конструкционных и технологических швов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона, специальных видов монолитных покрытий полов, других конструкционных и отделочных строительных материалов. При проведении дорожных строительных и ремонтных работ резчики применяются для создания температурных швов, вскрытия коммуникационных каналов, обрезки кромок дорожного покрытия.
- Резчики предназначены для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 100 %.

## 1.2 Техническая характеристика


Таблица 1

Модель	CS – 144E	CS – 147E
Диаметр алмазного инструмента, мм	350 (400max)	
Максимальная глубина реза, мм	110 (135max)	
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4	
Частота вращения алмазного инструмента, $\text{мин}^{-1}$	3045	
Модель электродвигателя	АИР 100 S2	АИР 100 L2
Мощность электродвигателя, кВт	4	5,5
Род тока	Переменный, трехфазный	
Напряжение электропитания, В	380	
Частота, Гц	50	
Емкость водяного бака, л	20	
Количество и тип ремней ременной передачи	3 ремня клиновых AV10x750 La, Gates 6210 MC (XPZ 737)	
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм - транспортные (со снятым водилом) - рабочие	840 x 520 x 550 980 x 540 x 1210	
Масса снаряженная, кг - без воды - с водой	82 102	91 111

- Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003.
- Уровень вибрации на рукоятках водила не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.012.




### 1.3 Устройство и принцип работы

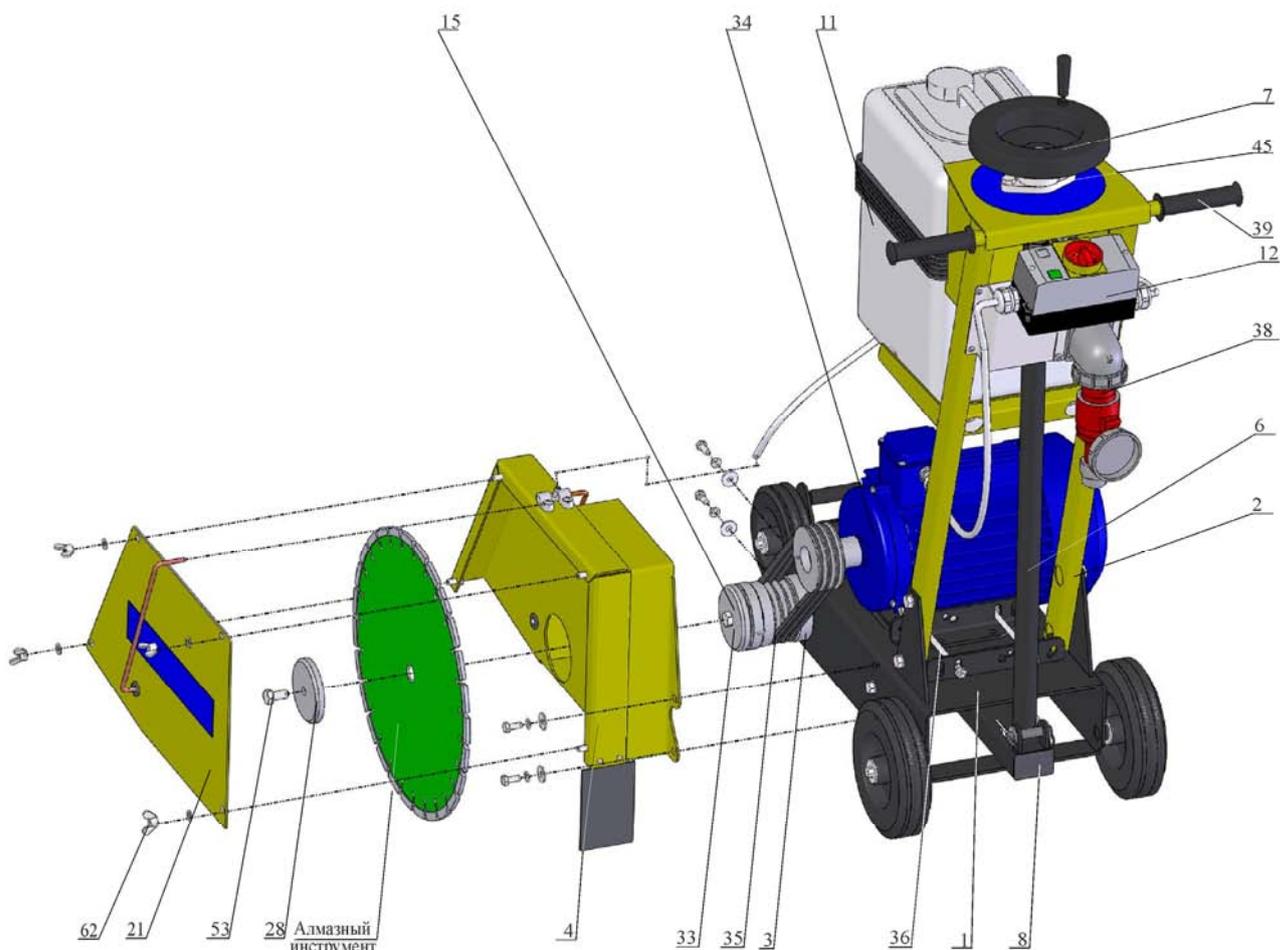


Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-144E	CS-147E
1	52712	Рама CR149.19.000	+	+
2	60819	Водило 146М.22.000	+	+
3	52721	Шпиндель CR149.23.000	+	+
4	40785	Кожух 146М.19.000	+	+
6	18546	Тяга CS18.34.300А	+	+
7	40640	Винт CS18.43.200	+	+
8	52716	Рычаг CR149.21.100	+	+
11	4655	Бак 146М.11.100А	+	+
12	71859	Блок управления 4 кВт БУ4-МР.000	+	
	71861	Блок управления 5,5 кВт БУ5,5-МР.000		+
15	60822	Шкив CR147E.001	+	+
21	60953	Крышка 146М.19.001	+	+
28	17942	Планшайба CR149.05.004	+	+
33	60832	Планшайба CR149.23.003	+	+
34	3861	Электродвигатель АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин	+	
	2757	Электродвигатель АИР 100 L2 IM1081, N=5,5кВт, n=3000об/мин		+
35	1048	Ремень клиновой AV10x750La, Gates 6210 (XPZ 737)	+	+
36	3343	Тяга привода ручного тормоза 21080-3508071-00	+	+
38	71822	Силовой разъем PCE "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	+	+
39	81297	Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011	+	+
45	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	+	+
53	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
62	4312	Гайка-барашек М 8-6Н.6.016 DIN 315	+	+

Рисунок 1 – Устройство резчика



- Резчик (рисунок 1) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из несущей рамы поз.1, на которой смонтированы все основные узлы.
  - В задней части рамы установлено водило поз.2 с резиновыми рукоятками поз.39, за которые осуществляется перемещение резчика оператором в транспортном и рабочем режимах.
  - Двигатель поз.34 установлен на раме поз.1 и имеет возможность, при ослаблении крепежа, перемещаться в пазах рамы для регулировки натяжения клиновых ремней поз.35. Точное перемещение обеспечивается тягами поз.36. На валу двигателя установлен шкив поз.15.
  - Сверху водила поз.2 установлен блок управления поз.12. С помощью него происходит запуск двигателя поз.34 и его останов, в том числе и в экстренной ситуации.
  - В комплект резчика входит розетка силовая поз.38. К ней подсоединяется питающий электрический кабель (раздел 1.4).
  - Шпиндель поз.3 представляет собой шкив, который через подшипники установлен на оси, закрепленной на раме. С передней стороны шкив закрыт планшайбой поз.33, на которой предусмотрено посадочное место ( $d=25,4\text{мм}$ ) для алмазного инструмента, который прижат к шкиву через планшайбу поз.28 болтом поз.53. Вращение алмазному инструменту от двигателя передается через клиноременную передачу.
  - Кожух поз.4 служит ограждением клиноременной передачи и алмазного инструмента. Кожух крепится к основной раме и имеет съемную крышку поз.21, закрепленную барашковыми гайками поз.62, для обеспечения доступа к режущему инструменту при его осмотре или замене.
  - Подъемный механизм, при помощи которого происходит регулировка глубины резания, представляет собой передачу «винт-гайка». Винт поз.7, установленный в корпусном подшипниковом узле поз.45 на верхней части водила поз.2, соединен резьбовой частью с тягой поз.6, нижняя часть которой шарнирно соединена с рычагом поз.8. Рычаг шарнирно соединен с рамой через корпусные подшипниковые узлы. При вращении штурвала винта поз.7 против часовой стрелки происходит опускание рамы поз.1 резчика и алмазный инструмент заглубляется; при вращении по часовой стрелке происходит подъем алмазного инструмента над опорной поверхностью.
  - В конструкции резчика предусмотрена система охлаждения алмазного инструмента (режим «мокрая резка»). На полке водила установлен бак поз.11 для воды (объем 20л.). По гибким трубопроводам вода подается в рабочую зону.
-



## 1.4 Блок управления

Блок управления поз.12 (рисунок 2) служит для запуска электродвигателя и для его останова (в том числе при аварийной ситуации), а также предназначен для защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрева обмотки (происходит автоматическое отключение и останова электродвигателя).


Электрическая схема резчика показана на рисунке 3.

Блок управления представляет собой автомат защиты двигателя встроенный в специальный корпус. В корпус встроена индикаторная лампа зеленого цвета (при подключении резчика к электрической сети лампа загорается). По центру корпуса расположен выключатель управления блоком (при повороте выключателя по часовой стрелке происходит запуск электродвигателя, а против часовой стрелки – его останова).

Корпус блока управления опломбирован в двух местах.




**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае самовольного проникновения внутрь корпуса блока управления

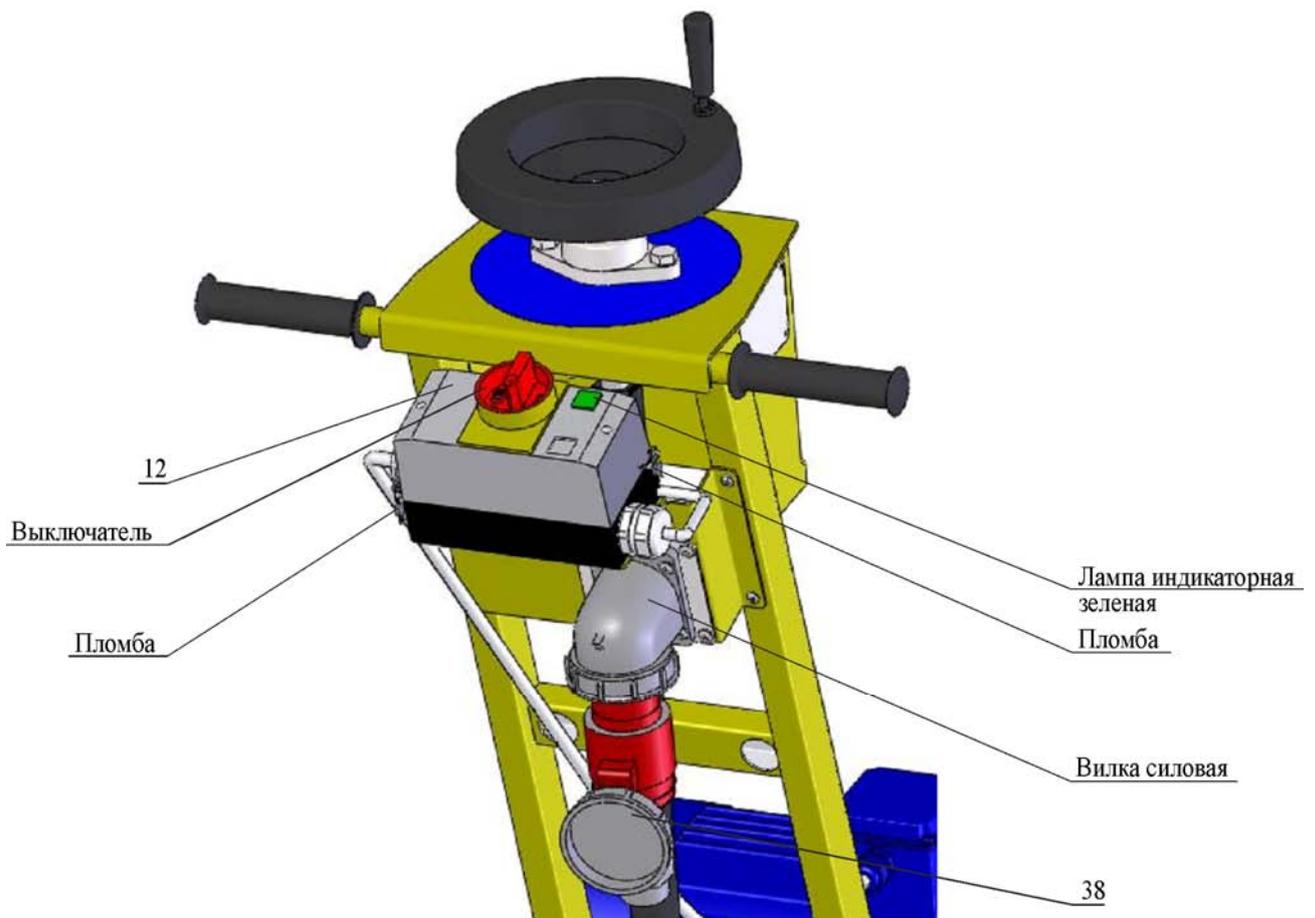

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-144E	CS-147E
12	71859	Блок управления 4 кВт БУ4-МР.000	+	
	71861	Блок управления 5,5 кВт БУ5,5-МР.000		+
38	71822	Силовой разъем PCE "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	+	+


Рисунок 2 – Блок управления и защиты электродвигателя



В состав блока управления также входит силовая вилка (установлена на верхней части водила поз.2 (рисунок 1)) – разъем для подключения резчика к электрической сети. Ее ответная часть - розетка силовая поз.38 - также поставляется в комплекте с резчиком. Монтаж силового электрического кабеля к розетке (рисунок 3) осуществляется самостоятельно пользователем. Длина силового кабеля определяется расстоянием от источника питания до максимально удаленного места на территории, где производятся работы, плюс 2...3 метра.



**ВНИМАНИЕ!** Все электромонтажные работы должны проводиться специалистом-электриком

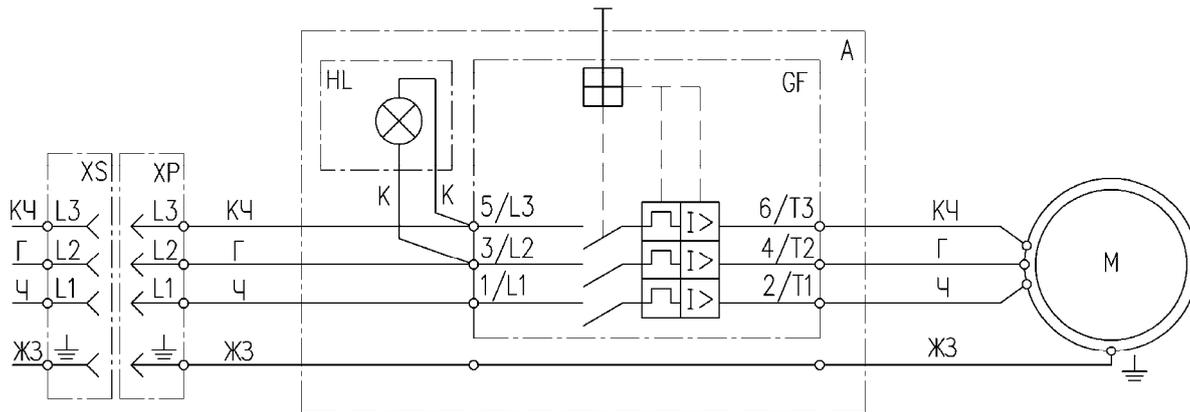

Обозначение цвета проводов

Обозначение	Цвет жилы	Контакты
Ч	Черный	L1, T1, U1
Г	Голубой	L2, T2, V1
КЧ	Коричневый	L3, T3, W1
ЖЗ	Желто-зеленый	PE (земля)
К	Красный	L2, L3

Перечень элементов

Обозначение	Наименование элементов
М	Электродвигатель
GF	Автомат защиты двигателя
HL	Лампа индикаторная зеленая
XP	Вилка силовая
XS	Розетка силовая

Рисунок 3 – Электрическая схема резчика



## 1.5 Маркировка

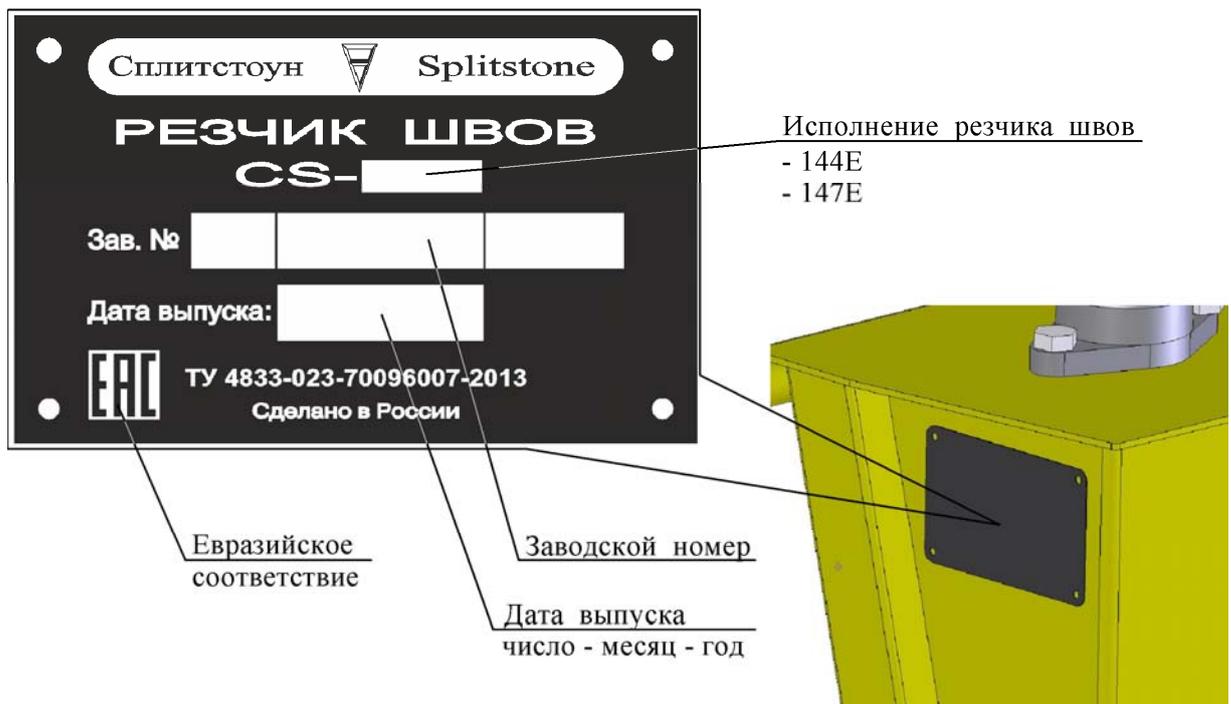


Рисунок 4 - Маркировка

На резчике, на правой стороне водила, прикреплена табличка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель: «Сплитстоун»;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- технические условия, по которым изготовлен резчик;
- заводской номер;
- дата выпуска;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- страна, где изготовлен резчик: «Сделано в России».

На табличке должно быть обязательно указаны исполнение резчика швов, заводской номер и дата выпуска. Данные на табличке должны совпадать с данными в паспорте на данный резчик.



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае несоответствия данных на табличке, прикрепленной на водило резчика, и данных, указанных в паспорте на данный резчик. Самовольное исправление данных как на табличке, так и в паспорте ведет также к лишению прав владельца на проведение бесплатного гарантийного ремонта



## 1.6 Выбор алмазного инструмента



**ВНИМАНИЕ!** Алмазный инструмент в комплектность поставки резчиков не входит и заказывается отдельно с учетом особенностей выполняемых работ

На резчик допускается устанавливать сегментный алмазный диск, размеры которого указаны в технической характеристике (раздел 1.2).

Сегментный алмазный диск представляет собой стальной корпус, на торце которого по всей длине размещены алмазные сегменты (рисунок 5).

Сегменты состоят из синтетических алмазов, закрепленных в металлическом связующем – связке.

Алмазный инструмент различают в соответствии с абразивностью и твердостью обрабатываемого материала. Ресурс алмазного инструмента определяется количеством и качеством алмазов, а также оптимальным равновесием между стойкостью алмазов и сопротивлением износу металлической связки:

- чем тверже материал, тем раньше происходит разрушение алмаза и связка должна быть мягче;
- чем абразивнее материал, тем тверже должна быть связка, чтобы алмаз не вылетел раньше времени.

При правильном подборе и работе диска для данного материала связка изнашивается одновременно с алмазом, что обеспечивает равномерность износа режущего слоя и позволяет достигнуть наилучшей производительности алмазного инструмента.



**ВНИМАНИЕ!** Неправильный выбор алмазного инструмента может привести к снижению его ресурса и/или даже поломке



**ЗАПРЕЩЕНО!** Использовать алмазный инструмент иного диаметра. Диаметр алмазного инструмента указан в технической характеристике (раздел 1.2)



Рисунок 5 – Сегментный алмазный диск



В таблице 2 приведена номенклатура сегментных алмазных дисков фирмы «Сплитстоун», изготовленных с учетом режима резки, свойств обрабатываемых материалов и оптимального соотношения цена/ресурс.

Таблица 2

Сегментный алмазный диск			Обрабатываемый материал		Артикул в каталоге «Сплитстоун»		
D, мм	Режим резки	Обозначение	рекомендуемый	допустимый			
350	Сухая	Асфальт 55	Асфальт	Бетон, Мрамор Гранит 1-2кл.	2505		
		Асфальт 80			2504		
400	Мокрая	Асфальт 60	Асфальт	Бетон, Мрамор Доломит Песчаник Известняк Кирпич Огнеупоры	2503		
350		Асфальт 24			3147		
		Асфальт 65			3138		
		Асфальт 90			3143		
400		Асфальт 75			3137		
350		Сухая			Свежий Бетон 26	Свежий бетон Асфальт	Бетон, Мрамор Доломит, Гранит 1-4кл. Песчаник, Кирпич Известняк, Огнеупоры
	Свежий Бетон 30		18285				
	400		Свежий Бетон 32	18284			
	Свежий Бетон 35		19283				
350	Сухая	Бетон 26	Бетон	Мрамор Доломит Гранит 1-2кл. Асфальт Песчаник Известняк Кирпич Огнеупоры	2363		
		Бетон 37			2361		
		400			Бетон 31	2375	
		Бетон 45			2377		
350	Мокрая	Бетон 24	Бетон	Мрамор, Доломит Гранит 1-2кл. Асфальт Песчаник Известняк Кирпич Огнеупоры	2506		
		Бетон 35			3080		
		Бетон 40			2381		
		400			Бетон 28	2374	
350	Сухая	ЖелезоБетон 25	Железобетон	Гранит 1-5кл. Мрамор Доломит Бетон	0511		
		ЖелезоБетон 35			0510		
400	Сухая	ЖелезоБетон 25	Железобетон	Гранит 1-5кл. Мрамор Доломит Бетон	0509		
		ЖелезоБетон 40			0508		
350	Мокрая	ЖелезоБетон 35	Железобетон	Гранит 1-5кл. Мрамор Доломит Бетон	4965		
		ЖелезоБетон 45			3085		
		ЖелезоБетон 50			2372		
400	Мокрая	ЖелезоБетон 55	Железобетон	Гранит 1-5кл. Мрамор Доломит Бетон	2341		
350		Песчаник 24			Песчаник	Мрамор, Доломит	29600
		Песчаник 75			Известняк	Гранит 1-2кл.	3113
400	Мокрая	Шамот 95	Шамот	Асфальт, Бетон	0698		
350		Электрокорунд 95	Глиноземистый Цирконистый Оксидный Карбидо-кремниевый		0693		
						Динас 95	Кремнеземистый Магнезиально-шпиндельный

**Использование сегментных алмазных дисков фирмы «Сплитстоун» гарантирует высокую производительность и стойкость инструмента!**



## 2.1 Эксплуатационные ограничения



**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение следующих требований может привести к выходу изделия из строя и/или поломке алмазного инструмента



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации резчика



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается подключать резчик к электрической сети, параметры которой не соответствуют значениям, указанным в таблице 1

- Правильная установка приводных ремней обеспечивает оптимальную передачу мощности от двигателя к алмазному инструменту. Ненатянутые ремни приводят к их нагреву и преждевременному износу, а так же снижению производительности. Перетянутые ремни приведут к повышенному износу подшипников шпинделя и двигателя.
- Необходимо использовать только алмазный инструмент, соответствующий технической характеристике резчика. Использовать алмазный инструмент, имеющий дефекты, торцевое и радиальное биение, трещины на корпусе запрещается.
- Направление вращения алмазного инструмента должно происходить против часовой стрелки (направление стрелки на корпусе инструмента должно соответствовать данному направлению) (рисунок 7).
- Запрещается производить резку по криволинейной траектории (это может привести к поломке алмазного инструмента).
- Необходимо выбрать оптимальный режим резания (подачу и глубину реза за один проход) в соответствии с рекомендациями изготовителя инструмента.



## 2.2 Меры безопасности



**ВНИМАНИЕ!** К работе с резчиком допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

В целях обеспечения безопасности при работе с резчиком от поражения электрическим током рекомендуется осуществить подключение через "Устройство защитного отключения" (УЗО). УЗО установить в распределительном щите. Схема подключения УЗО представлена на рисунке 6. Параметры УЗО приведены в таблице 3.

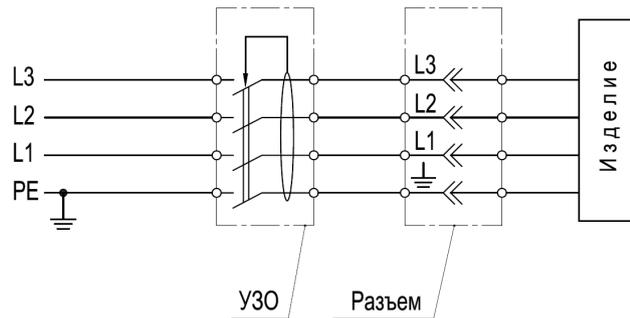


Рисунок 6 - Схема подключения УЗО

Таблица 3 – Параметры УЗО

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	400
Номинальный ток $I_n$ , А	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$ , мА	30

### В процессе эксплуатации запрещается:

- заводить двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
- заводить двигатель при отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
- заводить двигатель при контакте алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью;
- работать при срабатывании защиты двигателя до устранения неполадки;
- работать при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под резчик;
- работать при попадании влаги на электродвигатель, блок управления или штепсельный разъем;
- работать со снятыми защитными кожухами, предусмотренными конструкцией;
- оставлять резчик с работающим двигателем без присмотра;
- работать без противошумных наушников;
- работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- прикасаться к корпусу двигателя и шпинделю сразу после завершения работы резчика, так как это может вызвать ожоги (дайте им время остыть).



**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не приближайте руки и ноги к алмазному инструменту или к движущимся частям оборудования



**ВНИМАНИЕ!** Работать без противошумных наушников запрещается



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током (перчатки диэлектрические – ТУ 38.305-05-257-89, боты диэлектрические – ГОСТ 13385)



**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство содержит общие требования по выполнению мер безопасности при эксплуатации резчика, которые не могут учесть всех возможных случаев, возникающих в реальных условиях. В таких случаях оператору следует руководствоваться здравым смыслом, вниманием и аккуратностью

## 2.3 Подготовка к работе

**При подготовке резчика к работе необходимо:**


- внимательно изучить настоящее Руководство;
- знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности;
- внимательно осмотреть резчик, проверить наличие и надежность крепления защитных кожухов;
- проверить целостность двигателя, блока управления и штепсельного разъема;
- проверить целостность оболочки кабеля, резиновых перчаток и диэлектрических бот;
- проверить на отсутствие замыкания на корпус;
- проверить правильность подключения нулевого защитного провода к питающему пункту;
- залить воду в бак (режим «мокрая резка»);
- проверить трубопроводы и их соединения на отсутствие трещин;
- внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления (на резчик устанавливается алмазный инструмент с посадочным отверстием 25,4мм).



**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением осмотра резчика, его обязательно следует отключить от электрической сети

**Порядок установки/смены алмазного инструмента:**

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой/сменой алмазного инструмента, резчик обязательно отключить от электрической сети

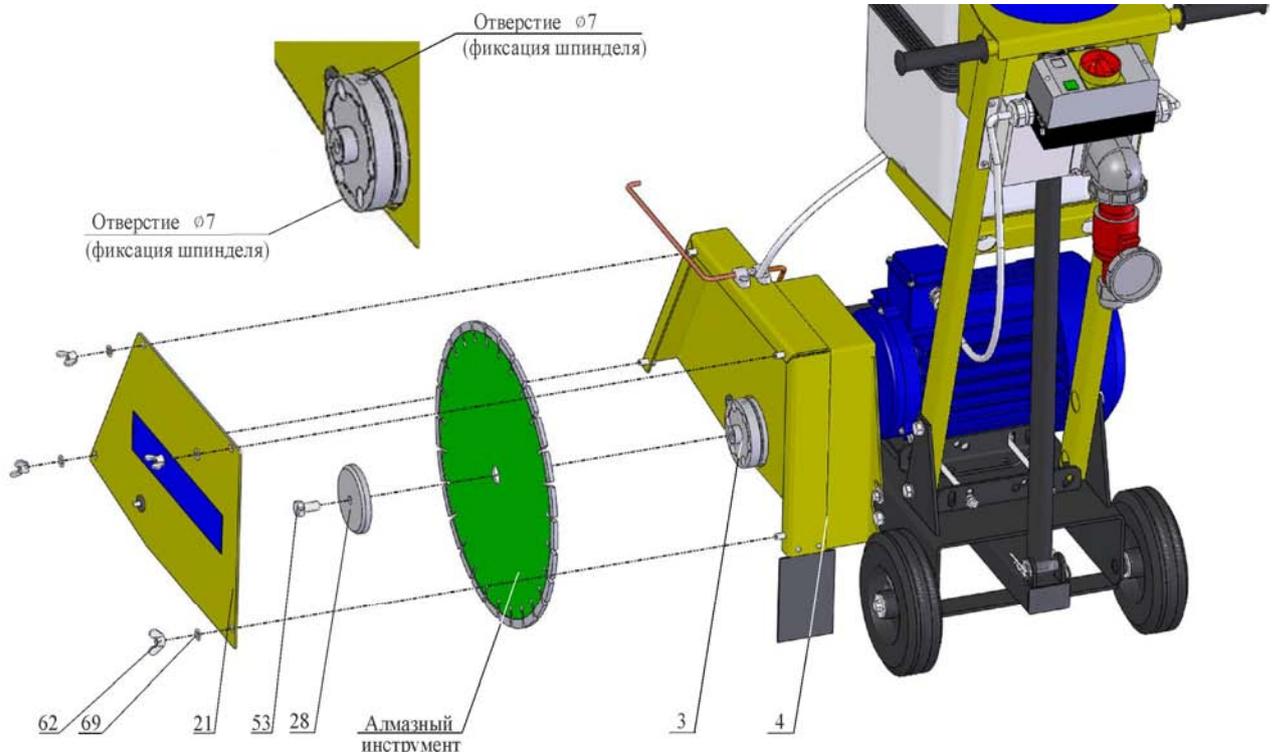

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-144E	CS-147E
3	52721	Шпиндель CR149.23.000	+	+
4	40785	Кожух 146М.19.000	+	+
21	60953	Крышка 146М.19.001	+	+
28	17942	Планшайба CR149.05.004	+	+
53	4037	Болт М12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
62	4312	Гайка-барашек М 8-6Н.6.016 DIN 315	+	+
69	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+


**Рисунок 7 – Установка/смена алмазного инструмента**

- Установите алмазный инструмент (рисунок 7), для чего:
  - отсоединить трубопровод от крышки поз.21 кожуха;
  - отвернув барашковые гайки поз.62 с шайбами поз.69, снимите крышку кожуха поз.21;
  - отверните болт поз.53, снимите планшайбу поз.28;
  - установите алмазный инструмент (убедитесь, что он установлен на посадочном месте без люфта и направление вращения, указанное на алмазном инструменте совпадает с направлением вращения шпинделя);



**ВНИМАНИЕ!** Смена направления вращения шпинделя производится перемонтажем фазовых проводов в силовой розетке резчика (раздел 1.4, рисунок 3)

- установите планшайбу поз.28 и болт поз.53;
- зафиксируйте шпиндель поз.3, удерживая алмазный инструмент рукой (или вставив стержень  $\varnothing$  6мм в радиальное отверстие на шпинделе); затяните болт поз.53;
- установите крышку кожуха поз.21 и шайбы поз.69; затяните барашковые гайки поз.62 и присоедините трубопровод.



## 2.4 Порядок работы



**Внимание!** Убедитесь, что место проведения строительных работ огорожено, на территории нет посторонних

- Убедитесь, что все требования безопасности соблюдены, принципы работы резчика изучены, и Вы сможете остановить резчик прежде, чем возникнет аварийная ситуация.
- Установите резчик в начале линии реза. Алмазный инструмент должен находиться в верхнем положении. Защитный кожух инструмента должен быть надежно закреплен.
- Запускайте двигатель только при отсутствии касания алмазного инструмента с обрабатываемым материалом.
- Запустите электродвигатель при помощи выключателя на блоке управления (рисунок 2).
- Убедитесь, что нет посторонних шумов в двигателе, инструмент вращается без биений и вибрации. В противном случае немедленно остановите двигатель и займитесь поиском неисправностей и их устранением.
- Для подачи воды в рабочую зону откройте кран бака (режим «мокрая резка»).
- Вращая винт механизма регулировки глубины реза, плавно заглубите алмазный инструмент.
- Осуществляйте плавную подачу резчика вперед с необходимой скоростью. Не требуется прилагать больших усилий.



**Внимание!** Выбирайте оптимальный режим резания (подачу и глубину реза за один проход) в соответствии с рекомендациями изготовителя алмазного инструмента

- Для изменения направления реза:
  - поднимите алмазный инструмент, вращая винт механизма подъема;
  - закройте кран бака (режим «мокрой» резки);
  - остановите двигатель;
  - слегка приподняв за рукоятки заднюю часть резчика, поверните его на необходимый угол;
  - продолжайте работу, установив необходимую глубину реза.



**Внимание!** Не рекомендуется выполнять резку по криволинейной траектории, так как это может привести к возникновению в алмазном инструменте недопустимых напряжений, появлению трещин и его разрушению

- Перед перемещением резчика к новому участку работы:
  - поднимите алмазный инструмент, вращая винт механизма подъема;
  - закройте кран бака (режим «мокрой» резки);
  - остановите двигатель.



**Внимание!** При перерывах в работе, при перемещении резчика к новому участку его обязательно следует отключить от электрической сети



## 2.5 Действия в экстремальных ситуациях

- В случае заклинивания алмазного инструмента остановите двигатель и остановите подачу воды (режим «мокрая резка»). Определите причину. Проведите осмотр алмазного инструмента (при необходимости замените его). Проведите осмотр узлов ременной передачи (при необходимости устраните неисправности).
- В случае обрыва ремней остановите двигатель. Произведите замену ремней (раздел 3.3.4).
- В случае возникновения посторонних шумов и повышения вибрации двигателя немедленно остановите его. Определите причину неисправности.



**Внимание!** При осмотре и ремонте резчика, его обязательно следует отключить от электрической сети

- В случае заклинивания винтового механизма при заглублении (вывешивании) алмазного инструмента остановите двигатель. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- При перегрузке электродвигателя возможно срабатывание тепловой защиты в блоке управления (электродвигатель автоматически остановится). Необходимо сделать перерыв. Для продолжения работы запустите электродвигатель поворотом выключателя на блоке управления.
- В случае прекращения подачи воды (режим «мокрой» резки) остановите двигатель. Заполните бак водой. Проведите осмотр трубопроводов и их соединений (при необходимости устраните неисправности).



**Внимание!** В случае возникновения серьезных поломок необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя



### 3.1 Общие указания



**ВНИМАНИЕ!** Регламентные работы по техническому обслуживанию резчика, его узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя и должны выполняться Владельцем изделия. Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.

- В данном разделе указаны регламентные работы по техническому обслуживанию резчика, при которых сохраняется гарантия изготовителя.



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил при самостоятельном техническом обслуживании резчика

- Регламентные работы по техническому обслуживанию резчика следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Резчик должен быть в чистом состоянии.
- Техническое обслуживание узлов и механизмов резчика следует производить в соответствии с таблицей 4.

**Таблица 4**

Периодичность техобслуживания		После первых 4-х часов	Каждые 25 часов	Каждые 100 часов	Каждый сезон
Приводные ремни	Проверка	+	+		+
Винтовая пара подъемного механизма	Чистка, смазка*			+	+
Подшипники колес	Чистка, смазка*			+	+
Подшипниковые узлы	Смазка*			+	+

\* При работе в слишком запыленных условиях, необходимо очистку и осмотр производить вдвое чаще.



## 3.2 Меры безопасности



**ВНИМАНИЕ!** К техническому обслуживанию резчика допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами



**Внимание!** При проведении технического обслуживания, резчик обязательно следует отключить от электрической сети

**В процессе технического обслуживания запрещается запускать двигатель при:**

- его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
- отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
- скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под резчик;
- попадании влаги на него, на блок управления или штепсельный разъем;
- отсутствии индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.



## 3.3 Порядок технического обслуживания

### 3.3.1 Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя заключается в его визуальном осмотре на предмет поломки, трещин, целостности кабельного ввода и надежности крепления в нем кабеля. Корпус двигателя необходимо поддерживать в чистом состоянии.

### 3.3.2 Проверка приводных ремней


Проверка производится в следующей последовательности:

- отсоедините трубопровод от кожуха поз.4;
- снимите кожух поз.4, отвернув четыре болта поз.49 с шайбами поз.63 и 66 крепления кожуха (рисунок 7);
- проверьте натяжение ремней поз.35, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.15 и 32 (прогиб ремня должен быть в пределах 4...8мм) (рисунок 9);
- в случае необходимости натяните ремни (раздел 3.3.3);
- проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.15 двигателя и шкива поз.32 шпинделя от общей плоскости не должно превышать 2мм) (рисунок 9);
- в случае необходимости выставите шкивы (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.4, затяните болты поз.49 с шайбами поз.63 и 66;
- соедините трубопровод с кожухом поз.4.

### 3.3.3 Натяжение приводных ремней

Натяжение ремней производится в следующей последовательности (рисунок 8):

- перед натяжением ремней гайки поз.60 крепления двигателя (на прижимах поз.9) должны быть отвернуты на несколько оборотов;
- закручивая гайки поз.60 на тягах поз.36, натяните ремни поз.35 до состояния, при котором, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.15 и 32, прогиб ремня составит 4...8мм (рисунок 9);
- затяните гайки поз.60 крепления двигателя (на прижимах поз.9) и проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.15 двигателя и шкива поз.32 шпинделя от общей плоскости не должно превышать 2мм (рисунок 9)); в случае большего отклонения, ослабьте затяжку гаек крепления двигателя поз.34 и откорректируйте положение двигателя при помощи гаек поз.60 на тягах поз.36;
- после регулировки затяните гайки поз.60 на прижимах поз.9 и тягах поз.36.

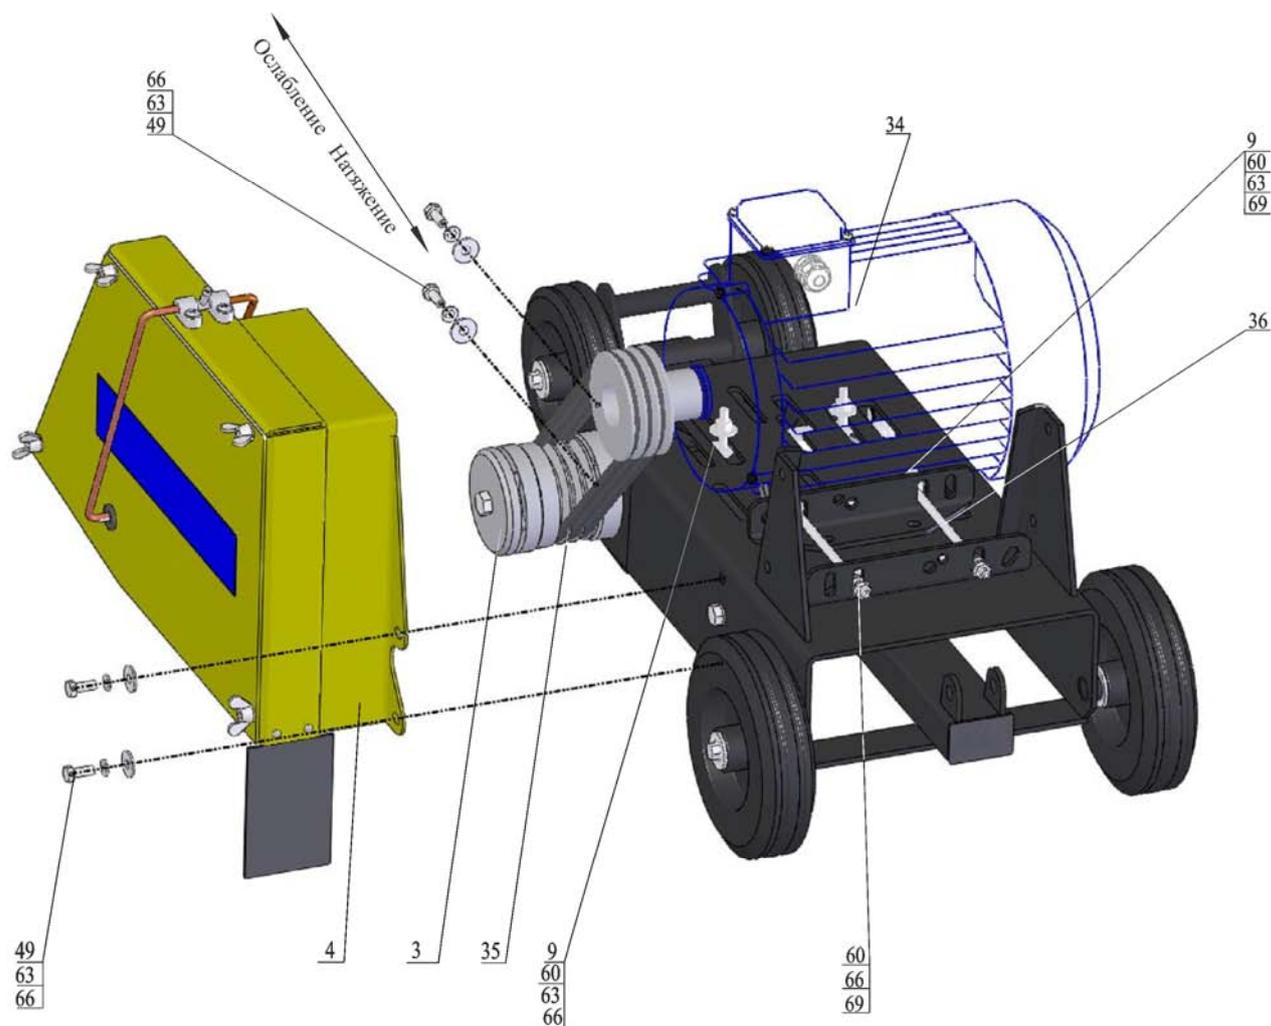

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-144E	CS-147E
3	52721	Шпиндель CR149.23.000	+	+
4	40785	Кожух 146М.19.000	+	+
9	15596	Прижим 146М.10.100	+	+
34	3861	Электродвигатель АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин	+	
	2757	Электродвигатель АИР 100 L2 IM1081, N=5,5кВт, n=3000об/мин		+
35	1048	Ремень клиновой AV10x750La, Gates 6210 (XPZ 737)	+	+
36	3343	Тяга привода ручного тормоза 21080-3508071-00	+	+
49	3990	Болт М 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
60	4305	Гайка М 8-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	+	+
63	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	+	+
66	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	+	+
69	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+


Рисунок 8 – Замена и натяжение приводных ремней



## 3.3.4 Замена приводных ремней

Замена производится в соответствии с рисунком 8:

- отсоедините трубопровод от кожуха поз.4;
- снимите кожух поз.4, отвернув четыре болта поз.49 с шайбами поз.63 и 66 крепления кожуха;
- ослабьте затяжку гаек поз.60 на тягах поз.36 и прижимах поз.9, отвернув их на несколько оборотов;
- перемещая двигатель поз.34 вперед по ходу движения резчика, ослабьте натяжение ремней;
- замените ремни поз.35;
- произведите натяжение ремней (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.4, затяните болты поз.49 с шайбами поз.63 и 66;
- соедините трубопровод с кожухом поз.4.

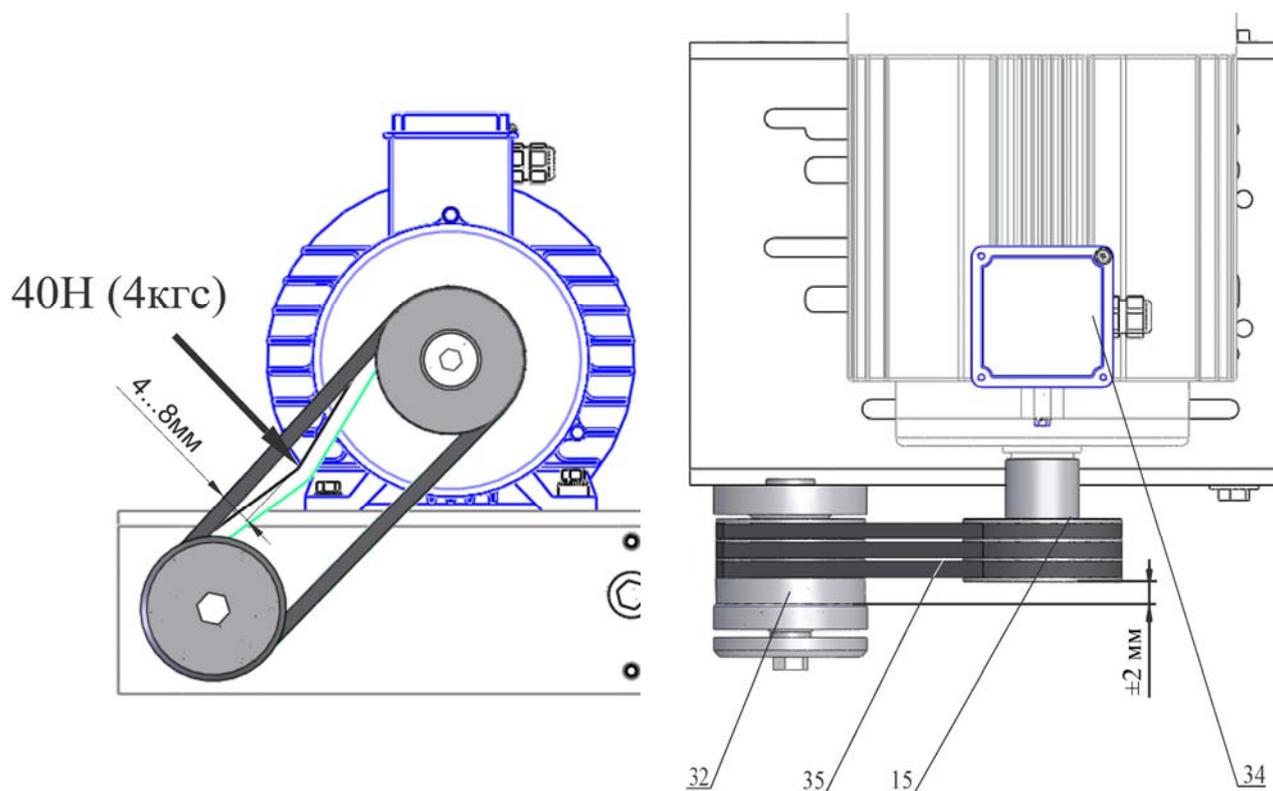


Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-144E	CS-147E
15	60822	Шкив CR147E.001	+	+
32	60831	Шкив CR149.23.002	+	+
34	3861	Электродвигатель АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин	+	
	2757	Электродвигатель АИР 100 L2 IM1081, N=5,5кВт, n=3000об/мин		+
35	1048	Ремень клиновой AV10x750La, Gates 6210 (XPZ 737)	+	+

Рисунок 9 – Проверка натяжения приводных ремней



### 3.3.5 Техническое обслуживание винтовой пары подъемного механизма

- В случае загрязнения пары «винт-гайка» может наблюдаться вращение маховика винта поз.7 (рисунок 10) с большим усилием и скрипом.
- Для очистки винт необходимо максимально вывернуть из тяги поз.6, для чего, вращая маховик против часовой стрелки (рама резчика опускается).
- Протрите резьбу винта поз.7 чистой ветошью и смажьте смазкой Литол-24.
- Распределите смазку равномерно по всей длине винта, вращая маховик по часовой стрелке, и обратно.

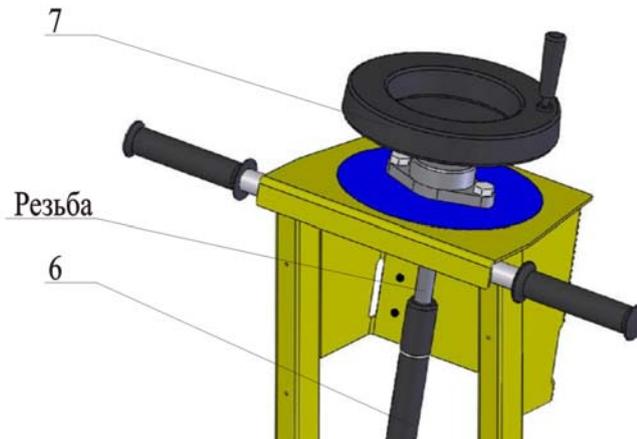


Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-144E	CS-147E
6	18546	Тяга CS18.34.300А	+	+
7	40640	Винт CS18.43.200	+	+

Рисунок 10 – Техническое обслуживание винтовой пары

### 3.3.6 Техническое обслуживание колес

- Колеса поз.40 и 41 (рисунок 11) оснащены роликовыми подшипниками.
- Для смазки подшипников колесо необходимо демонтировать. Открутите болт поз.78 с шайбой поз.77, после чего колесо должно свободно сойти с оси.
- Промойте подшипник уайт-спиритом или керосином.
- Осмотрите подшипник, находящийся внутри ступицы колеса. При повреждении сепаратора колесо необходимо заменить.
- Перед установкой колеса равномерно нанесите на подшипник смазку Литол-24.
- Установите колесо.
- Заверните болт поз.78 с шайбой поз.77.

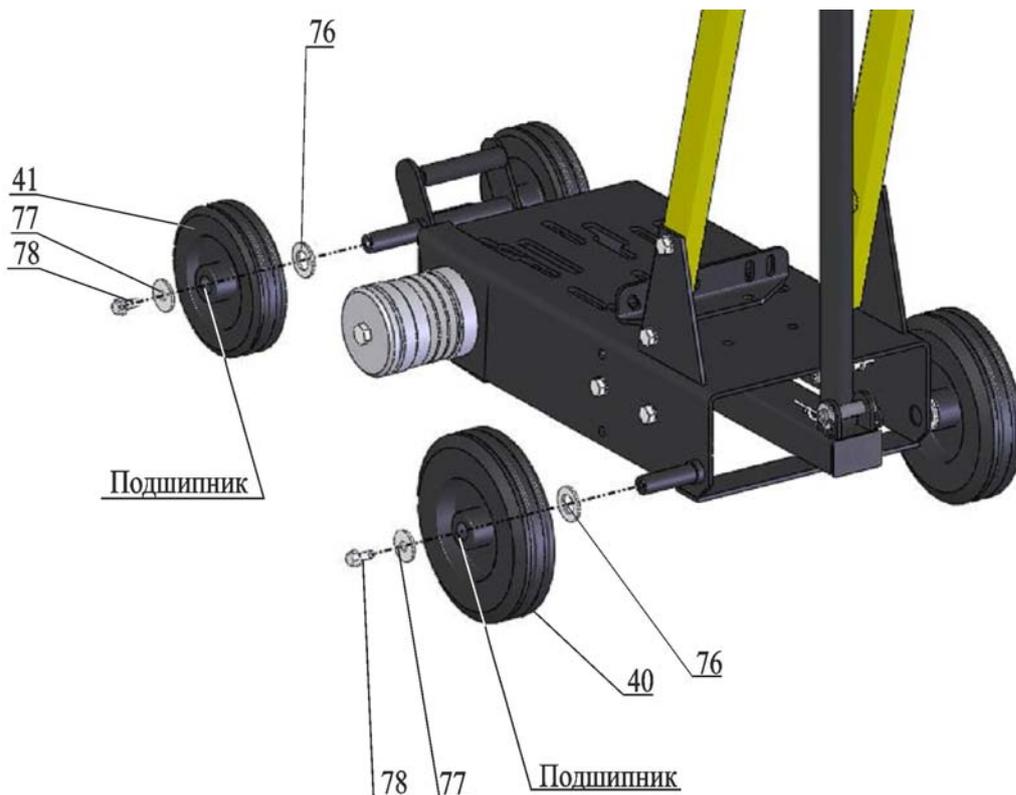


Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-144E	CS-147E
40	60668	Колесо L-200x50-MLS Code No A-B01-200	+	+
41	60667	Колесо L-160x40-MLS Code No A-B01-160	+	+
76	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+
77	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	+	+
78	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	+	+

Рисунок 11 – Техническое обслуживание колес

### 3.3.7 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов

- Корпусные подшипниковые узлы оснащены специальной масленкой (рисунок 12).
- Перед смазкой необходимо очистить масленку от пыли и грязи.
- Смазка нагнетается шприцем через данную масленку до момента выхода смазки из-под уплотнений.

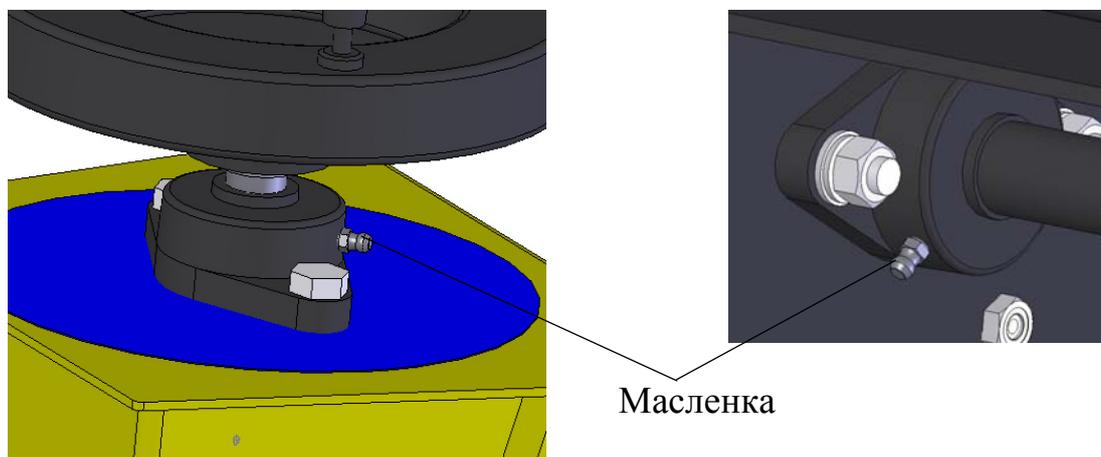

Масленка

Рисунок 12 – Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов



---

---

## 4.1 Общие указания

- В данном разделе указан перечень возможных неисправностей во время проведения работ и методы по их устранению, при которых сохраняется гарантия изготовителя.
- Работы по устранению неисправностей резчика следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Резчик должен быть в чистом состоянии.



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия

---

## 4.2 Меры безопасности



К текущему ремонту резчика допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

**В процессе текущего ремонта запрещается запускать двигатель при:**

- его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
  - отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
  - скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под резчик;
  - попадании влаги на него, на блок управления или штепсельный разъем;
  - отсутствии индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.
-



### 4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Таблица 5

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Двигатель не запускается	Сработала тепловая защита	Отключите питание. Сделайте перерыв
	Нарушение контакта фазного провода	Отключите питание. Проверьте разъемные соединения токоподводящего кабеля
Алмазный инструмент не вращается	Слабое натяжение ремней	Натянуть ремни
	Ремни повреждены	Заменить ремни
Чрезмерный шум, вибрация или колебание алмазного инструмента	Проверьте состояние вала шпинделя, подшипников	Заменить по необходимости
	Проверьте затяжку болта крепления прижимной планшайбы	Затянуть по необходимости
	Проверьте инструмент на признаки повреждения	Заменить по необходимости
Вода не поступает в рабочую зону	Нарушилась герметичность трубопроводов, их соединений	Провести визуальный осмотр. Заменить по необходимости
	Засорились форсунки	Прочистить форсунки. Заменить по необходимости
	Закончилась вода в баке	Залить воду
<b>ВНИМАНИЕ!</b> Если данные меры не дали результат, необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя		



## 5.1 Хранение

- Хранить резчик рекомендуется в сухом закрытом помещении.
- При подготовке резчика к длительному хранению (более 30 дней) необходимо:
  - смазать винтовую пару подъемного механизма;
  - смазать подшипники колес и корпусные подшипниковые узлы.

## 5.2 Транспортирование

- Резчик допускается транспортировать всеми видами транспорта.
- Крепление и транспортирование изделия должны соответствовать при перевозках:
  - железнодорожным транспортом – «Техническим условиям погрузки и крепления грузов» и «Правилам перевозки грузов»;
  - автомобильным транспортом – «Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом РСФСР»;
  - воздушным транспортом – «Руководству по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР»;
  - морским транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов»;
  - речным транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов».



**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения поломки винтового механизма резчик при транспортировании необходимо устанавливать таким образом, чтобы он опирался с одной стороны на задние колеса, с другой – на раму. Передние колеса резчика должны быть вывешены над опорной поверхностью


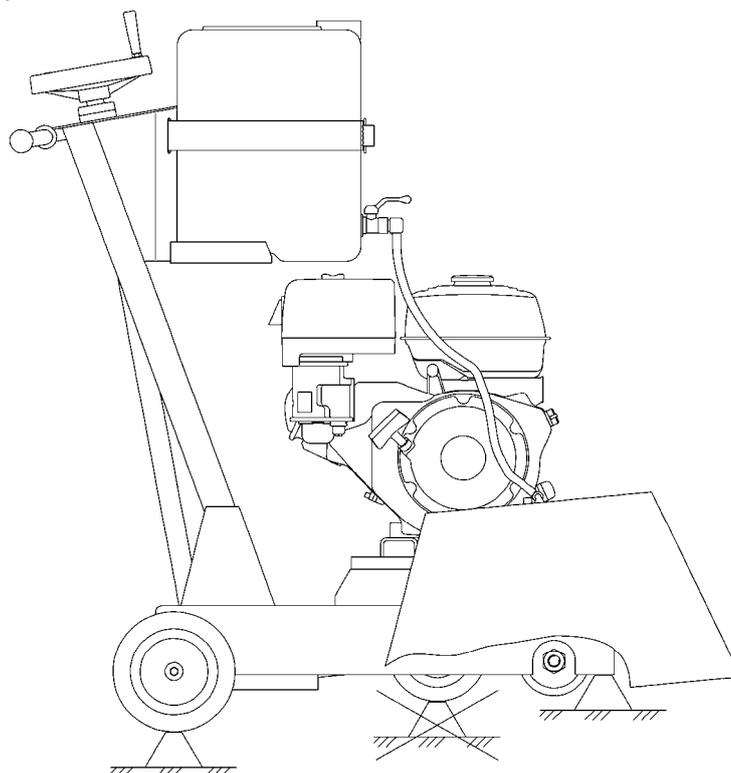


Рисунок 13 – Схема установки резчика при транспортировании



В данной разделе приведен перечень запасных частей, которые Потребитель может заказать в случае необходимости.

Каталог запасных частей составлен для 2-х исполнений резчиков (CS-144E, CS-147E), на которых установлены электродвигатели серии АИР.

Компоновка резчиков показана на рисунке 14.

Перечень всех деталей и узлов, являющихся запасными частями, приведены в:

- Таблице 6 (к резчику CS-144E с электродвигателем АИР 100 S2);
- Таблице 7 (к резчику CS-147E с электродвигателем АИР 100 L2).

В данный каталог не входит перечень запасных частей к электродвигателям.

Наличие и цены на запасные части к резчику и к электродвигателю можно узнать у представителя:

- сервисного центра Изготовителя;
- отдела продаж Изготовителя;
- официального дилера Изготовителя.



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия

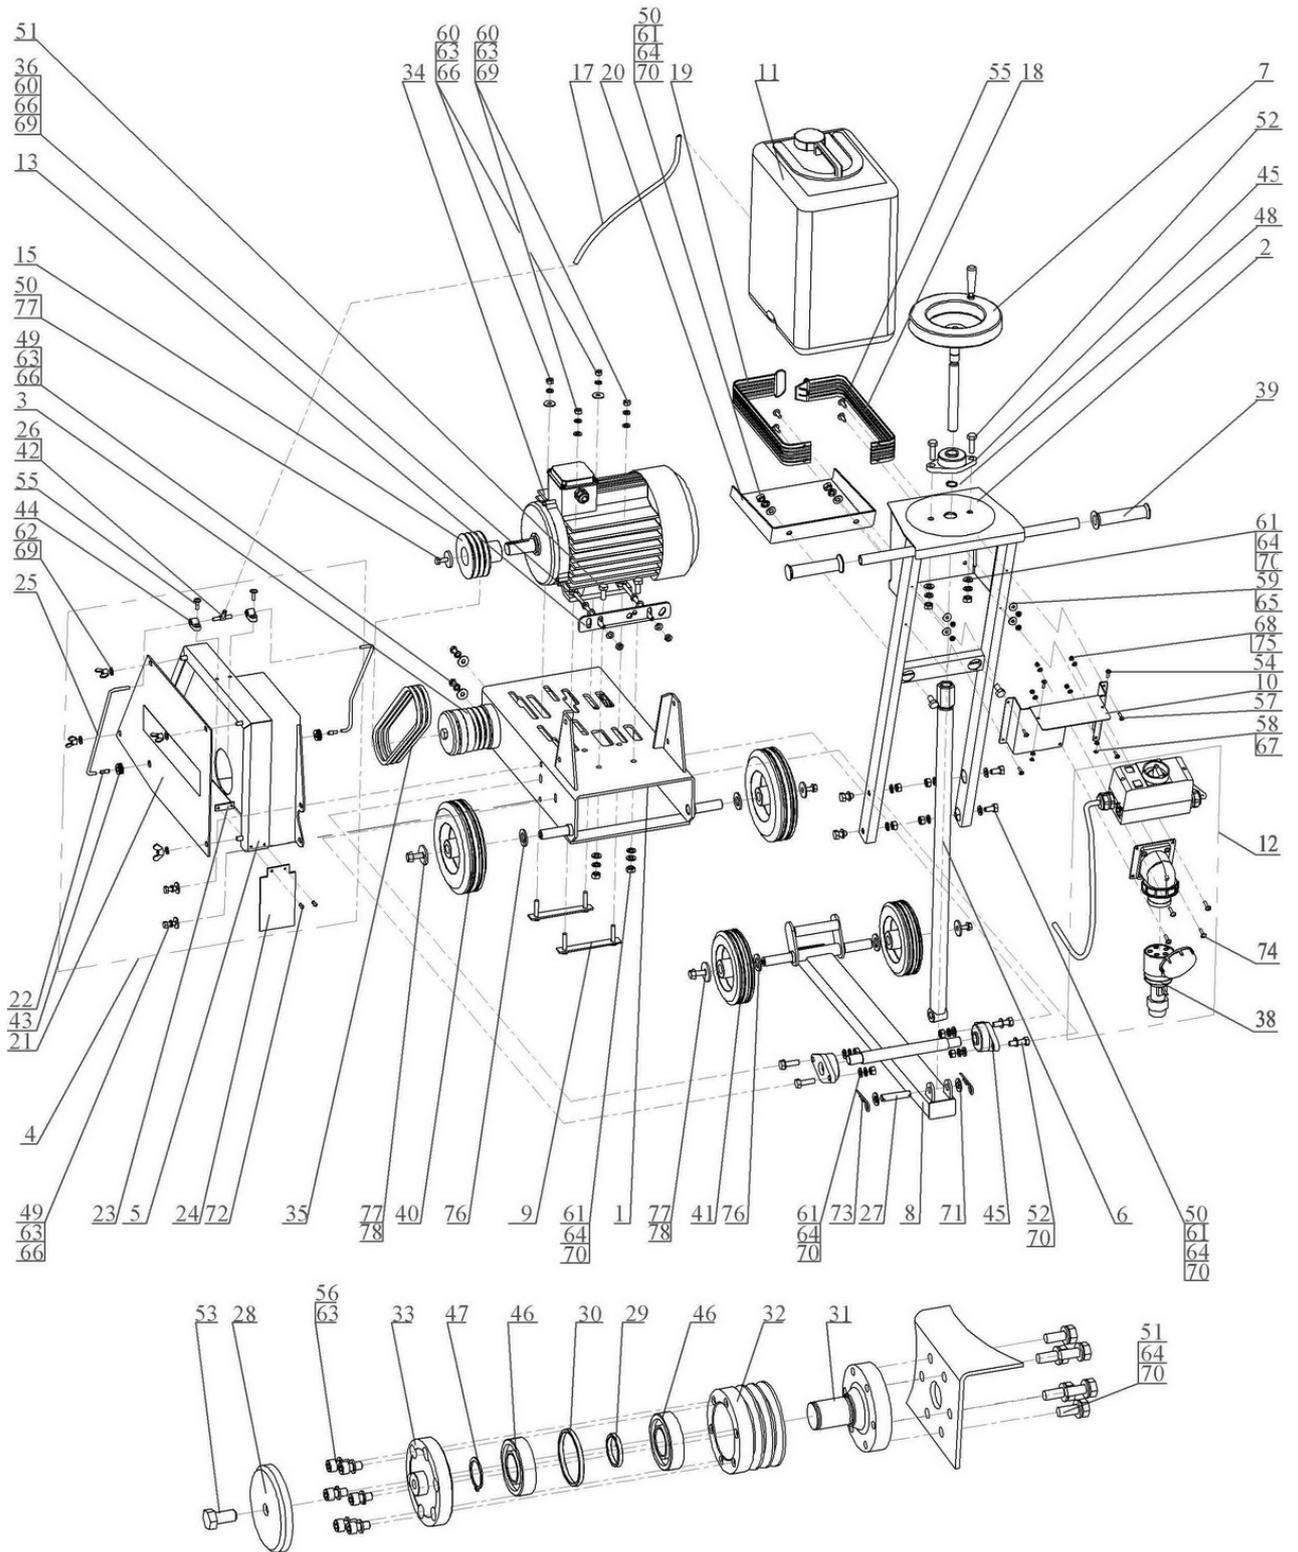



Рисунок 14 – Компонировка резчиков




Таблица 6 – Перечень запчастей к резчику CS-144E с электродвигателем АИР 100 S2

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
1	52712	Рама CR149.19.000	1
2	60819	Водило 146М.22.000	1
3	52721	Шпиндель CR149.23.000	1
4	40785	Кожух 146М.19.000	1
5	52469	Корпус 146М.19.100	1
6	18546	Тяга CS18.34.300А	1
7	40640	Винт CS18.43.200	1
8	52716	Рычаг CR149.21.100	1
9	15596	Прижим 146М.10.100	2
10	40539	Тяга 244.00.001А-01	1
11	4655	Бак 146М.11.100А	1
12	71859	Блок управления 4 кВт БУ4-МР.000	1
13	60836	Упор CS146.005	1
15	60822	Шкив CR147Е.001	1
17	1077	Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,7м
18	10481	Ремень (доработка) 146М.11.001	1
19	10482	Ремень (доработка) 146М.11.002	1
20	60838	Полка CS146.101	1
21	60953	Крышка 146М.19.001	1
22	12124	Форсунка CS18.30.004	2
23	12834	Планка 146М.07.002	1
24	4601	Брызговик 146М.07.003	1
25	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,8м
26	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,014м
27	17061	Ось 146М.13.301	1
28	17942	Планшайба CR149.05.004	1
29	14783	Втулка CR149.10.003	1
30	14784	Втулка CR149.10.004	1
31	52722	Ось CR149.23.001	1
32	60831	Шкив CR149.23.002	1
33	60832	Планшайба CR149.23.003	1
34	3861	Электродвигатель АИР 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин	1
35	1048	Ремень клиновой AV10x750La, Gates 6210 (XPZ 737)	3
36	3343	Тяга привода ручного тормоза 21080-3508071-00	2
38	71822	Силовой разъем РСЕ "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	1
39	81297	Рукоять руля с/х "Буря" код 110300011	2
40	60668	Колесо L-200x50-MLS Code No A-B01-200	2
41	60667	Колесо L-160x40-MLS Code No A-B01-160	2
42	3277	Тройник обратки 2108 (группа И220) металлический D8 (наружн.)	1
43	3331	Втулка 2103-1308030	2
44	3336	Кронштейн крепления привода акселератора 2101-2107	2
45	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	3
46	1025	Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	2
47	52800	Кольцо А 30x1,5 DIN 471	1
48	40628	Кольцо А 20x1,2 DIN 471	1
49	3990	Болт М 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4
50	3989	Болт М10-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	7
51	3360	Болт М10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	8



## Продолжение таблицы 6

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
52	4013	Болт М10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
53	4037	Болт М12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
54	14778	Винт М 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2
55	60812	Винт М 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	6
56	4116	Винт М 8-6gx16.88.016 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)	6
57	3354	Винт саморез LI-16, 4,2x16 DIN 968	4
58	4366	Гайка М 4-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2
59	4304	Гайка М 6-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
60	4305	Гайка М 8-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	8
61	4300	Гайка М10-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	14
62	4312	Гайка-барашек М 8-6Н.6.016 DIN 315	4
63	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	14
64	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	20
65	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
66	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	8
67	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
68	4201	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
69	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	8
70	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	24
71	4205	Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
72	4434	Заклепка вытяжная алюм/сталь 4x14 DIN 7337	2
73	60779	Шплинт игольчатый 3,2x60.016 DIN 11024E	2
74	71867	Винт М 5-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	4
75	4303	Гайка М 5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
76	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
77	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	5
78	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	4
	1438	Наушники противошумные	1





Таблица 7 – Перечень запчастей к резчику CS-147E с электродвигателем АИР 100 L2

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
1	52712	Рама CR149.19.000	1
2	60819	Водило 146М.22.000	1
3	52721	Шпиндель CR149.23.000	1
4	40785	Кожух 146М.19.000	1
5	52469	Корпус 146М.19.100	1
6	18546	Тяга CS18.34.300А	1
7	40640	Винт CS18.43.200	1
8	52716	Рычаг CR149.21.100	1
9	23104	Прижим CR149.08.100	2
10	40539	Тяга 244.00.001А-01	1
11	4655	Бак 146М.11.100А	1
12	71861	Блок управления 5,5 кВт БУ5,5-МР.000	1
13	60836	Упор CS146.005	1
15	60822	Шкив CR147Е.001	1
17	1077	Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,7м
18	10481	Ремень (доработка) 146М.11.001	1
19	10482	Ремень (доработка) 146М.11.002	1
20	60838	Полка CS146.101	1
21	60953	Крышка 146М.19.001	1
22	12124	Форсунка CS18.30.004	2
23	12834	Планка 146М.07.002	1
24	4601	Брызговик 146М.07.003	1
25	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,8м
26	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,014м
27	17061	Ось 146М.13.301	1
28	17942	Планшайба CR149.05.004	1
29	14783	Втулка CR149.10.003	1
30	14784	Втулка CR149.10.004	1
31	52722	Ось CR149.23.001	1
32	60831	Шкив CR149.23.002	1
33	60832	Планшайба CR149.23.003	1
34	2757	Электродвигатель АИР 100 L2 IM1081, N=5,5кВт, n=3000об/мин	1
35	1048	Ремень клиновой AV10х750La, Gates 6210 (XPZ 737)	3
36	3343	Тяга привода ручного тормоза 21080-3508071-00	2
38	71822	Силовой разъем PCE "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	1
39	81297	Рукоять руля с/х "Буря" код 110300011	2
40	60668	Колесо L-200х50-MLS Code No A-B01-200	2
41	60667	Колесо L-160х40-MLS Code No A-B01-160	2
42	3277	Тройник обратки 2108 (группа И220) металлический D8 (наружн.)	1
43	3331	Втулка 2103-1308030	2
44	3336	Кронштейн крепления привода акселератора 2101-2107	2
45	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	3
46	1025	Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	2
47	52800	Кольцо А 30х1,5 DIN 471	1
48	40628	Кольцо А 20х1,2 DIN 471	1
49	3990	Болт М 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4
50	3989	Болт М10-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	7
51	3360	Болт М10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	8



## Продолжение таблицы 7

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
52	4013	Болт М10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
53	4037	Болт М12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
54	14778	Винт М 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2
55	60812	Винт М 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	6
56	4116	Винт М 8-6gx16.88.016 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)	6
57	3354	Винт саморез LI-16, 4,2x16 DIN 968	4
58	4366	Гайка М 4-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2
59	4304	Гайка М 6-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
60	4305	Гайка М 8-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	8
61	4300	Гайка М10-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	14
62	4312	Гайка-барашек М 8-6Н.6.016 DIN 315	4
63	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	14
64	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	20
65	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
66	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	8
67	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
68	4201	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
69	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	8
70	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	24
71	4205	Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
72	4434	Заклепка вытяжная алюм/сталь 4x14 DIN 7337	2
73	60779	Шплинт игольчатый 3,2x60.016 DIN 11024E	2
74	71867	Винт М 5-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	4
75	4303	Гайка М 5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
76	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
77	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	5
78	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	4
	1438	Наушники противозумные	1





